


MILESEEY[®] TOOLS

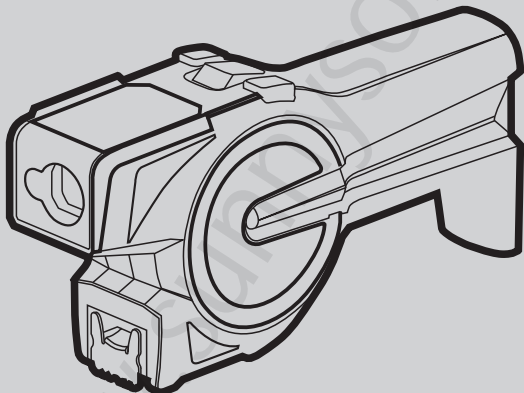

DTX10 Digital Tape Measure

User Manual

Handbuch



Produktübersicht

Wir danken Ihnen für den Kauf und die Verwendung des ACEGMET Handlaserbandmaßes. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung aufmerksam durch. DTX10 ist ein innovatives integriertes Messgerät, das aus einem konventionellen 3,5 m (12 Fuß) x 25 mm Stahlband besteht. Maßband, einem fotoelektrisch dekodierten digitalen Maßband mit ultrahoher Genauigkeit innerhalb von 1 mm, und einem Laserdistanzmessgerät mit einer Messdistanz von bis zu 100m/330ft.

Das DTX10 hat ein hochwertiges Bandmaß und ist derzeit das genaueste digitale Maßband der Welt. Es verfügt über eine grüne Laserlinienverlängerung, die dem Benutzer eine deutlich sichtbare Referenz bietet, die ihm hilft, eine schnelle und genaue Messung zu erfassen.

Das DTX10 verfügt über die benutzerfreundliche Einstellung "Big Text" auf dem Bildschirm, die das Lesen der Daten dank der vergrößerten Textgröße noch intuitiver macht. Das DTX10 ermöglicht es dem Benutzer, die Anzeige auf Null zu setzen, wenn das Maßband an einem bestimmten Punkt herausgezogen wird, was sehr praktisch ist, wenn der Benutzer inkrementelle Messungen von mehreren Segmenten vornehmen muss.

Das DTX10 verfügt über insgesamt 7 interne Modi zur Entfernungsberechnung, die den verschiedenen Messanforderungen unserer Kunden gerecht werden. Neben der ursprünglichen Einstellung der Einzelmessung gibt es auch kontinuierliche Messung, inkrementelle Messung, Flächen- und Volumenberechnung, automatische Höhen- und Niveaufindung.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sollten vor dem ersten Gebrauch bevor das Produkt zum ersten Mal benutzt wird.

Warnung:

- a. Das Gerät ist als Laserprodukt der Klasse 2 eingestuft. Laser NICHT direkt anstarren oder auf andere schießen, da dies zu Augenschäden führen kann.
- b. Das Produkt entspricht bei der Entwicklung und Herstellung strengen Standards und Vorschriften, kann aber dennoch die Möglichkeit von Interferenzen mit anderen Geräten nicht ganz ausschließen und kann bei Menschen und Tieren zu Beschwerden führen.



Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT in explosiver oder korrosiver Umgebung.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von medizinischen Geräten.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT im Flugzeug.

① Entsorgung:

Jeder ist für den Schutz der Umwelt verantwortlich.

Es ist verboten, Batterien zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie verbrauchte Batterien zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den nationalen

Vorschriften Ihres Landes.

Die Sicherheitshinweise sollten vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durchgelesen werden, bevor das Produkt zum ersten Mal verwendet wird.

② Bereich der Verantwortung:

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden:



*Verwendung des Produkts ohne Anleitung;

*Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller ohne Zustimmung von uns;

*Die Durchführung von Änderungen oder Umbauten an dem Produkt.

Einbau der Batterie & Anleitung


Öffnen Sie mit einem Schraubendreher die hintere Abdeckung am Ende des Gerätes, und Sie können den 2600-mAh-Lithium-Akku herausnehmen herausnehmen, der über einen USB-C-Ladeanschluss verfügt. Nachdem es vollständig aufgeladen ist, kann es wieder in das Gerät eingesetzt werden und die hintere Abdeckung des Akkupacks sollte installiert werden, damit das Gerät normal verwendet werden kann.

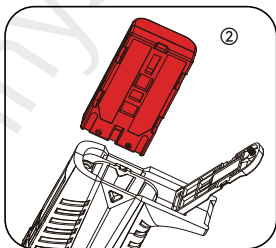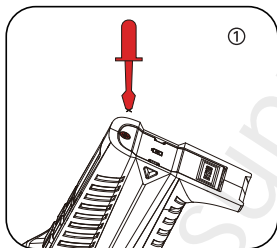

Dieses Produkt wird mit einem herausnehmbaren Lithium-Akku betrieben. Zum Aufladen des Lithium-Akkus verwenden Sie bitte das Original-USB-Kabel, das Sie zum Aufladen an eine Steckdose anschließen. Sie können das Gerät auch zum Aufladen an einen Computer anschließen, aber das dauert länger.



Appearance

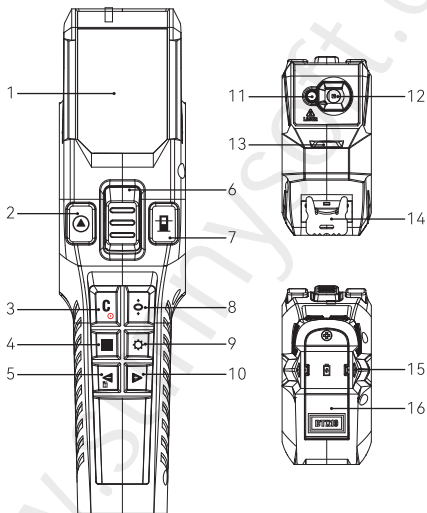

1. Bildschirm

2. Taste Messung

3. Einschalttaste / Ausschalttaste

Kurz drücken, um Daten zu löschen; lang drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.

4. Funktionstaste

Kurz drücken, um die Funktionsoptionen aufzurufen, und nach Abschluss der Auswahl erneut kurz drücken, um zu bestätigen.

5.Minus-Taste/Historie-Taste

Kurz drücken, um zu rechnen und zu subtrahieren;Blättern Sie in den Funktionsoptionen nach links und wählen Sie in den Einstellungsoptionen nach oben Optionen;

Lang drücken, um die Historie aufzurufen.

6.Knopf für die Bandbremse

7.Referenz

Das Maßband verwendet standardmäßig die hintere Referenz entweder in Lasermodus oder Bandmodus. Drücken Sie , um zur Frontreferenz zu wechseln, und drücken Sie  erneut, um zur grünen Laserlinienreferenz zu wechseln.Diese präzisen Steuerelemente ermöglichen es Ihnen, mühelos zwischen Referenzen zu wechseln,Dies garantiert höchste Genauigkeit bei Ihren Messungen in verschiedenen Verwendungsszenarien.

Hinweis: Es gibt eine kleine Lücke zwischen der vorderen Referenz und der grünen Laserlinienreferenz, und die beiden Referenzen stimmen nicht überein.Bitte wählen Sie die richtige Referenz entsprechend der Verwendung sc enario.

8.Nullstellung

9.Einstellungstaste

Kurz drücken, um die Einstellungsoptionen aufzurufen;

Nach Abschluss der Auswahl erneut kurz drücken, um zu bestätigen.

10.Addier-Taste

Kurz drücken, um die Addition zu berechnen;

Blättern Sie in den Funktionsoptionen nach rechts, und wählen Sie in den Einstellungsoptionen nach unten.

11.Laser-Sendeobjektiv

12.Laserempfangslinse








13.Laserlinse zur Verlängerung der grünen Linie

14.Klingenhaken

15.Kordelhaken

16.Batterieabdeckung

Einstellungssymbol

Drücken Sie kurz die Einstelltaste , um die Einstellfunktion aufzurufen; Drücken Sie die Taste  , um die Optionen zu wechseln; Drücken Sie kurz auf die Einstelltaste , um das Untermenü zu öffnen nach der Auswahl; Drücken Sie die Taste  , um die Unteroptionen zu wechseln; drücken Sie die Einstellungstaste  zum Bestätigen; drücken Sie zum Verlassen der Option .

Einheiten ^①	m	ft	in	'	''	mm	cm
Drahtlose Datenübertragung ^②	↓↑					↕↕	
Ton	🔊					🔊	
Bildschirmausrichtung ^③	┌					└	
Textfarbe	1					1	
Anzeigemodus ^④	123		123			123	
Farbe der digitalen Klinge ^⑤	🟢	⬛	⬜	🟡	🟠	🟣	🟤
Konstante Einstellung ^⑥			+/-				
Austausch der Klinge ^⑦			↻				

① **Einheitsschalter**

Die Einheit kann zwischen metrischen und imperialen Einheiten.

② **Einstellungen für drahtlose Datenkommunikation**

Die drahtlose Datenkommunikation kann ein- oder ausgeschaltet werden, um eine Verbindung mit der Smart Life App herzustellen.

So können Messdaten vom Lasermessgerät an mobile Endgeräte übertragen werden.

③ **Bildschirmausrichtung**

Die Ausrichtung des Bildschirms kann nach links und rechts eingestellt werden, um sowohl Links- als auch Rechtshändern das Ablesen zu erleichtern.

④ **Anzeigemodus**

Es gibt drei Anzeigemodi: Digitaler Klingelmodus, Mehrzeiliger Datenmodus und Großtextmodus.

Alle drei Modi können für Digitalband- und Laserbandmessungen verwendet werden.

Der Digital Blade-Modus und der Big Text-Modus können nur für Einzel- und Dauermessungen verwendet werden.

⑤ **Digital Blade Farbe**

Die Anzeige des digitalen Messgeräts kann auf eine von fünf Farben eingestellt werden: Klassisches Gelb, Reines Weiß, Elegantes Schwarz, Frisches Grün und Liebliches Rosa.

⑥ **Konstanteinstellung (Lasermessung)**

Wenn die Konstante eingeschaltet ist, werden alle Messergebnisse um den eingestellten Konstantenwert addiert oder subtrahiert.






⑦ **Bandwechsel**

Die Kalibrierung kann mit einem neu gewechselten Band durchgeführt werden.

Betriebsanleitung

Drahtlose Datenübertragung (nur Version 100m/330ft)

Die Messeinrichtung:

Geben Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einstellungen , und wechseln Sie zur drahtlosen Kommunikation  ; Das blinkende Symbol   bedeutet, dass die drahtlose Verbindung hergestellt wird, und die feste Anzeige bedeutet, dass die drahtlose Verbindung erfolgreich ist.

Das mobile Gerät:

Schalten Sie die drahtlose Kommunikation auf dem Mobiltelefon ein.

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen". Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt das Symbol für die drahtlose Kommunikation auf dem Messgerät nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt können die Benutzer Funktionen wie Datenübertragung und Datenkennzeichnung über die App ausführen. Beachten Sie, dass die drahtlose Datenübertragungsfunktion in Verbindung mit der Mobiltelefon-App verwendet werden muss, und dass die Benutzer die "Smart Life"-App im Voraus herunterladen müssen.

App herunterladen


Code scannen




Step 1

Wechseln Sie zum
App-Markt

Step 2

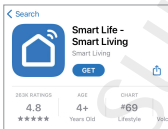"Smart Life" suchen
und installieren

Step 3

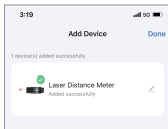Öffnen Sie die APP, um
das Gerät zu verbinden

Step 4

Betriebsanleitung

Beim Einschalten geht das Gerät standardmäßig in den Lasermessmodus standardmäßig in den Lasermessmodus, Wenn das Messer ausgefahren wird, schaltet es automatisch schaltet es automatisch in den digitalen Bandmodus um und die Lasermessung wird deaktiviert. Die Lasermessung wird wieder aktiviert, wenn das Maßband wieder auf Null zurückgezogen wird.

Bedienungsanleitung für digitales Maßband

Der Klingenhaken


Der Klingenhaken ist professionell für die 0-Punkt korrigiert, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten.

Messmethode A: Drücken gegen

Nehmen Sie die Außenfläche der Hakenklinge als Basispunkt der 0-Skala. Nachdem die Hakenklinge gegen das Objekt gestoßen ist, wird sie für eine kleine Strecke zurückgezogen. Die zurückgezogene Länge entspricht der Dicke der Hakenklinge (1 mm).

Messmethode B: Umhaken

Nehmen Sie die Innenseite des Linealhakens als Basispunkt für den Maßstab 0. Das Maßband bewegt sich und dehnt sich um eine kleine Strecke, nachdem die Hakenklinge über die Kante eines Objekts gehakt wurde, und die Dehnungsstrecke beträgt 1 mm.



Messverfahren A:
Drücken gegen



Messverfahren B:
Überhaken

Betriebsfunktion Anweisungen

Einzelmessung

Wenn die Klinge herausgezogen wird, wird das Gerät automatisch wechselt in den digitalen Bandmodus **Q**. Das Symbol **Q** blinkt, um anzuzeigen, dass die Messung ausgeführt wird. Durch Ziehen oder Zurückziehen der Bandklinge zeigt der Bildschirm den Messwert in Echtzeit an. Drücken Sie die Messtaste **Q**, um die Daten aufzuzeichnen. Um das digitale Maßband neu zu starten, ziehen Sie einfach erneut an der Bandklinge.








Flächenmessung

Drücken Sie kurz **Q**, um auf die Optionen der Messfunktionen zuzugreifen, und drücken Sie dann kurz **Q** **▶**, um zur Zielfunktion des Bereichs **S** zu wechseln. Beachten Sie die rote Segmentanzeige auf dem Bildschirm. Ziehen Sie das Bandmesser bis zum gemessenen Punkt heraus und Drücken Sie die Messtaste **Q**, um die Distanz (Länge) des ersten Segments zu ermitteln.

Ziehen Sie dann erneut am Bandmesser; Drücken Sie die Messtaste **Q**, um den Abstand (Breite) des zweiten Segments aufzuzeichnen. Die Werte für Umfang und Fläche werden automatisch berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt.







Hinweis: Wenn Sie die Flächenmessung im Lasermessmodus ausgewählt haben, können Sie durch Herausziehen der Bandklinge in den digitalen Maßbandmodus für die Flächenmessung wechseln.

Volumenmessung




Drücken Sie kurz , um die Optionen der Messfunktionen aufzurufen, und drücken Sie dann kurz  , um zur Zielfunktion der Lautstärke  zu wechseln. Beziehen Sie sich auf die rote Segmentanzeige auf dem Bildschirm; ziehen Sie das Maßband zum gemessenen Punkt heraus und drücken Sie die Messtaste , um den Abstand (Länge) des ersten Segments zu erfassen. Ziehen Sie dann das Maßband erneut heraus und drücken Sie die Messtaste , um den Abstand (Breite) des zweiten Segments zu erfassen. Ziehen Sie dann das Maßband ein weiteres Mal und drücken Sie die Messtaste , um den Abstand (Höhe) des dritten Segments zu erfassen. Der Wert des Volumens wird automatisch berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt.


Hinweis: Wenn Sie im Lasermessmodus die Volumenmessung ausgewählt haben, können Sie für die Volumenmessung schnell in den digitalen Maßbandmodus wechseln, indem Sie das Maßband herausziehen.

Bedienungsanleitung des Laserdistanzmessers





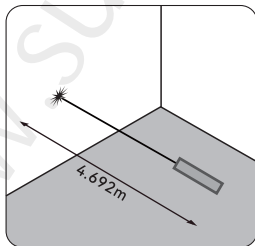


Einzelne Messung		Kontinuierliche Messung	
Bereich		Volumen	
Automatische Abstandsmessung		Automatische Höhenbestimmung	


Einzelne Messung

Drücken Sie nach dem Einschalten die Messtaste ; der Laser schaltet sich ein und wechselt standardmäßig in den Einzelmessmodus; Richten Sie den Laser auf das Messobjekt; drücken Sie  und das Messergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie erneut , um die nächste Datenmessung durchzuführen.







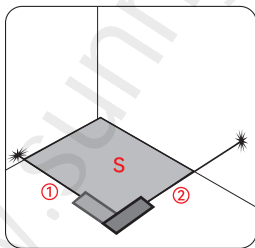

Flächenmessung


Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Messtaste  und drücken Sie dann , um die Messfunktionsoptionen aufzurufen; drücken Sie kurz  , um die Funktionen zu wechseln, und wechseln Sie in den Flächenmessmodus . Richten Sie den Laser unter Bezugnahme auf die Anzeige des roten Segments auf den ersten Punkt des Messziels. Drücken Sie die Messtaste , messen Sie die Länge der ersten Seite, richten Sie sie dann am zweiten Punkt aus. Drücken Sie die Messtaste  erneut, und die Werte des Umfangs und der Fläche werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.







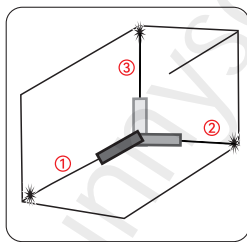

Volumenmessung


Drücken Sie nach dem Start des Geräts die Messtaste, um den Laser zu aktivieren. Drücken Sie kurz , um die Messfunktionsoptionen aufzurufen, und drücken Sie dann  , um zu den Funktionen zu wechseln und zur Volumenmessoption  zu wechseln. Beziehen Sie sich auf die rote Segmentanzeige,

zielen Sie auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste , um die erste Entfernung (Länge) aufzuzeichnen. Drücken Sie die Messtaste  erneut, um die Distanz der zweiten Distanz (Breite) aufzuzeichnen. Drücken Sie die Messtaste erneut, um die dritte Distanz (Höhe) zu messen. Das berechnete Volumen wird auf dem Bildschirm angezeigt.








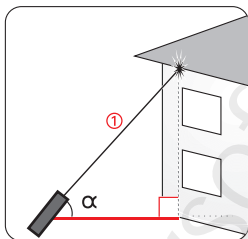


Automatische Entfernungsmessung

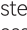Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Messtaste , und der Laser schaltet sich ein. Drücken Sie kurz , um die Messfunktion aufzurufen; Drücken Sie kurz  , um die Funktionen zu wechseln; schalten Sie in den automatischen Modus zur Bestimmung des Höhenabstands , beziehen Sie sich auf das rote Segment der Hypotenuse; drücken Sie kurz die Messtaste ; Die Entfernung der Hypotenuse, der Winkel zwischen der Hypotenuse und dem Niveausegment und die Niveaudistanz werden auf dem Bildschirm angezeigt.




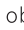


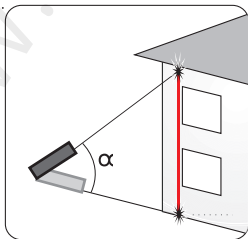

Automatische Höhenfindung


Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Messtaste  und der Laser schaltet sich ein. Drücken Sie kurz , um die Messfunktionsoption aufzurufen; drücken Sie kurz  , um die Funktion umzuschalten; Wechseln Sie in den automatischen Höhenfindungsmodus ; beziehen Sie sich auf das rote Segment der Hypotenuse; Drücken Sie kurz , um die Entfernung der ersten Hypotenuse zu erhalten. und drücken Sie dann die Messtaste , um die Länge der zweiten Hypotenuse zu erhalten; Der enthaltene Winkel der beiden Hypotenusen und die vertikale Höhe werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Berechnungen mit gemischten Daten

Hinweis: Fläche und Volumen können auf der Grundlage von gemischten Datenwerte aus dem Laser-Entfernungsmesser und Maßband. Nehmen Flächenmessung als Beispiel:

Drücken Sie nach dem Starten des Geräts  und blättern Sie mit   nach oben oder unten, um auf die Messfunktion des Bereichs  zuzugreifen. Beachten Sie die Anzeige des roten Segments. Zielen Sie mit dem Laser auf den Zielpunkt; Drücken Sie dann die Messtaste , und der Laser-Entfernungsmesser zeichnet den Abstand e (Länge) des ersten Segments auf. Ziehen Sie die Bandklinge bis zum gemessenen Punkt heraus und sie wechselt automatisch in den Maßbandmodus. Drücken Sie die Messtaste  erneut und verwenden Sie das Maßband, um den Abstand e (Breite) des zweiten Segments zu ermitteln. Die Werte des Umfangs und der Fläche werden auf dem Bildschirm angezeigt.

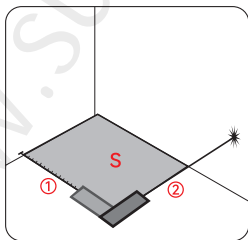


Inkrementalmessung

Ziehen Sie das Maßband heraus, um in den digitalen Bandmodus **Q** zu gelangen. und das Symbol **Q** auf dem Bildschirm blinkt, um anzuzeigen, dass die Messung läuft. Wenn Sie das Bandmesser herausziehen, zeigt der Bildschirm den Messwert in Echtzeit an.

Drücken Sie die Nullstelltaste **0**, um die ersten Messdaten aufzuzeichnen und die Maßbanddaten auf Null zurückzusetzen. Wenn Sie das Maßband weiter ziehen, wird der Nullpunkt zum neuen Startpunkt für die Messung.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Löschen des ersten Messwerts auf Null gesetzt wurde, Wenn Sie das Messband vorwärts ziehen, wird ein positiver Wert angezeigt, während beim Zurückziehen des Bandes ein negativer Wert angezeigt wird.

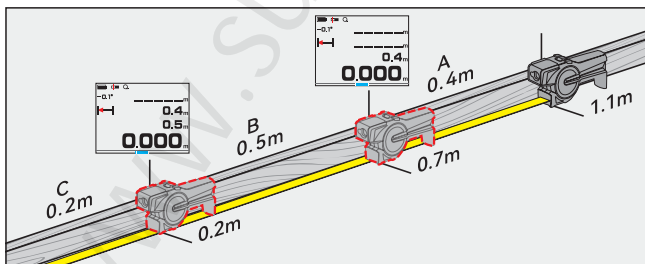

Technische Spezifikation

Bildschirmanzeige	IPS
Bildschirmgröße	2.0"
Laserreichweite ^①	330ft/100m
Mindestanzei- geeinheit	0.001m
Einheiten	m/ft/in/ft+in/cm/mm
Referenz	Vordere Referenz / grüne Laserlinienreferenz / Hintere Referenz
Genauigkeit der Klinge	± 1.5mm
Digitale Genauigkeit	< 1mm
Genauigkeit der Laser-Entfernung- messung ^②	±(2.0mm+5×10 ⁻⁵ D)
Genauigkeit des Messwinkels ^③	±(0.3°+0.1°+0.01*A)
Laser-Klasse	Class 2
Laser Type	630-670nm, <1mw
Grner Markierungsla- ser Typ	510-530nm, <1mw
Einzelmessung	√
Kontinuierliche Messung	√
Max/Min-Wert	√
Fläche	√

Volumen	√
Automatische Level-Entfernungsbestimmung	√
Automatische Höhenfindung	√
Messung aus gemischten Datenquellen	√
Inkrementelle Messung	√
Addieren/Subtrahieren	√
Winkelsensor	√
Modus "Großer Text"	√
Konstante Einstellungen	√
Drahtlose Datenkommunikation	√
Austausch der Klebebandklinge	√
Digitalanzeige	√
Batterie-Anzeige	√
Lanyard-Haken	√
Gedächtnis	30 Werte
Automatische Stromabschaltung	Nach 180 Jahren Inaktivität
Automatische Laserabschaltung	Nach 30 Sekunden Inaktivität
Batterie-Typ	2600 mAh wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Arbeitszeit bei voller Leistung	8h
Laserbeschriftung	Grüne Laserlinien Markierung
Klebeband-Klinge	12 ft*1 in(3.5m*25mm) Klinge aus nylonbeschichtetem Stahl
Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Abmessung (mm)	204*51*96mm
Gewicht (Weithout-Batterie)	530g

① Bereich

Die Bereichsdaten basieren auf der Standardreferenz. Die maximale Reichweite variiert je nach Modellvariante, die tatsächliche Reichweite finden Sie auf der Umverpackung des Geräts.

② Genauigkeit

Bei Messungen unter günstigen Bedingungen, Wie glatte Oberfläche, richtige Temperatur und Innenbeleuchtung ist das Gerät in der Lage, innerhalb eines bestimmten Bereichs wie angegeben zu arbeiten. Bei Messungen unter ungünstigen Bedingungen, wie starkes Licht, unebene Oberfläche und falsche Temperatur, wird der Fehler vergrößert.

③ Wenn der Winkel 10 Grad übersteigt, wird die Ablesung der Winkel Messung nur eine ganzzahlige Genauigkeit ohne Nachkommastellen.

Tipps: Bei schlechtem Sonnenlicht und schlechter Reflexion des Objekts, Bitte verwenden Sie die Teerplatte oder einen Reflektor.

Fehlercode

Die Ursache des Fehlers und die entsprechende Lösung sind wie folgt wie folgt:

Verursachen	Gegenmaßnahme
Rechenfehler	Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach und wiederholen Sie die Schritte.
Rechenfehler	Tauschen Sie die Batterien aus oder laden Sie die Batterien auf.
Empfangenes Signal zu schwach oder Messzeit zu lang	Verbessern Sie die reflektierende Oberfläche. (Zielflatte verwenden, weißes Papier)
Empfangenes Signal zu stark	Verbessern Sie die reflektierende Oberfläche. (Verwenden Sie die Zielflatte oder zielen Sie nicht auf starkes Licht)
Außerhalb des Messbereichs	Messung der Entfernung innerhalb des Messbereichs.
Hardware-Fehler	Schalten Sie das Gerät ein/aus; Sollte das Symbol auch nach mehrmaligem Erscheinen immer noch erscheinen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

Urheberrechte

Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle endgültigen Interpretationsrechte liegen bei Maice Technology Co., Ltd. Alle Marken, Produktbilder und technischen Parameter sind Eigentum von Maice Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktieren Sie uns

Shenzhen Mileseeey Technology Co., Ltd.

Hinzufügen: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Website: www.mileseeey.net

Laden Sie: www.mileseeeytools.com

E-mail: service@mileseeey.com

Made in China

Registration No: R-R-MLY-DP20-PRO



Mileseey Technology (US) Inc.

Office Add: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

Registration No: R-R-MLY-DP20-PRO



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE



FR

Vous êtes responsable de remettre
tous les appareils électriques et
électroniques usagés à des points de
collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !